

Česká obchodní inspekce

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský

Třída kpt. Jaroše 1924/5, Brno

email: brno@coi.cz, datová schránka: duydx4,

tel.: +420 545 125 911

Identifikační kód

301809050009610

PROTOKOL O KONTROLE

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, byla vykonána kontrola, z níž se pořizuje následující protokol:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: HUNSGAS s.r.o.

IČO: 25277715

Sídlo: Franzova 125, Brno, 61400

Název dotčené provozovny, adresa: čerpací stanice LPG na ČS SILMET, , Na Křižovatce , Miroslav, 67172

Datum a čas šetření: 5.9.2018 8:00 - 2.10.2018 14:20

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Vít Kopal

číslo průkazu: 000096

Další členové skupiny: Ing.Bc. Hana Jandová

číslo průkazu: 000367

Předmět kontroly a zmocňovací ustanovení:

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, pravomoc dle § 7 odst. 2 písm. a), písm. b) a písm. c),

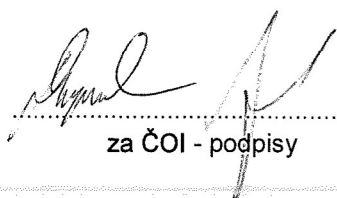
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pravomoc dle § 23 odst. 1, odst. 12, odst. 13 a odst. 14

První kontrolní úkon: dne: 5.9.2018

§5 odst. 2 a) zák. o kontrole - Předložení průkazu nebo pověření ke kontrole

Poslední kontrolní úkon: dne: 2.10.2018

Vyhodnocení skutkového stavu


za ČOI - podpisy

2.10.2018

1

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

Kontrolní zjištění

Název / Jméno: HUNSGAS s.r.o.

IČ: 25277715

1. Českou obchodní inspekci, inspektorátem Jihomoravský a Zlínský byla zahájena kontrola dne 5. 9. 2018 na vaší čerpací stanici LPG na čerpací stanici SILMET, Na Křižovatce, Miroslav, PSČ 671 72, s následným odběrem vzorku pohonné hmoty. O provedených kontrolních úkonech byl sepsán úřední záznam, jehož jedno vyhotovení bylo ponecháno na provozovně a jehož stejnopis tvoří přílohu tohoto Protokolu o kontrole.
2. Seznámení s výsledky laboratorních zkoušek odebraného vzorku pohonné hmoty - LPG. Odebraný vzorek PHM byl předán akreditované laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o. Na základě výsledků laboratorních zkoušek odebraného vzorku pohonné hmoty - LPG č. 276/30/18/V, bylo konstatováno, že jmenovaný vzorek je vyhovující.

Číslo vzorku		Číslo zkušebního protokolu	Číslo inspekční zprávy	Výsledek hodnocení pro zkoušené ukazatele
ČOI	SGS			
276/30/18/V	24772	24772	2351/2018	vyhovuje ČSN 589 + A1 (2012)

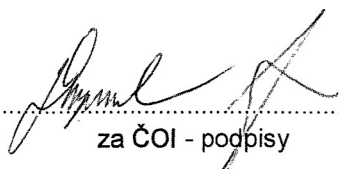
V rámci efektivního a hospodárného vynakládání prostredků souvisejících s vracením odebraných vzorků motorových paliv hodnocených jako vyhovující, a dále s přihlédnutím k charakteristice a specifikaci vzorků, nebudou kontrolované osobě vyhovující vzorky vráceny.

Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, nárok na plnou náhradu vyhovujícího vzorku ve výši 25,28 Kč, cena je včetně DPH a nesmí být zaokrouhlována vzhledem k úhradě převodem (viz. Protokol o odběru vzorků pohonných hmot).

Požaduje-li kontrolovaná osoba náhradu za odebraný vzorek, zašle do 5 - ti pracovních dnů od obdržení tohoto Protokolu o kontrole - výsledku posouzení vystavený daňový doklad - fakturu, se splatností 21 dnů na adresu:

Česká obchodní inspekce, inspektorát Jihomoravský a Zlínský kraj, Třída kpt. Jaroše 1924/5, Brno 602 00. Jako plátce uvede Ústřední inspektorát České obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869. Následně uvedená částka bude placena.

Neodešle-li kontrolovaná osoba daňový doklad - fakturu v uvedené lhůtě, má se za to, že kontrolovaná osoba náhradu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 255/2012Sb., o kontrole nepožaduje.


za ČOI - podpisy

2.10.2018
2

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

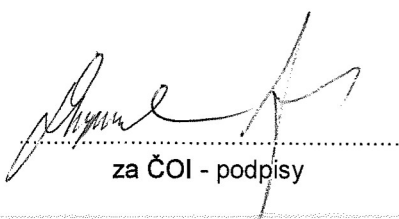
V případě, že rozbořem bude zjištěna nevyhovující jakost odebraného vzorku, budou kontrolované osobě v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), vyfakturovány náklady spojené s rozbořem vzorku.

Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb. právo podat písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu na adresu uvedenou na přední straně tohoto protokolu o kontrole.

Opatření:
Nebylo uloženo

Přílohy:

1. Úřední záznam ze dne 5. 9. 2018 včetně příloh
2. Inspekční zpráva č. 2351/2018 ze dne 7. 9. 2018
3. Zkušební protokol č. 24772 ze dne 7. 9. 2018



za ČOI - podpisy

2.10.2018
3

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský
Třída kpt. Jaroše 1924/5, Brno

číslo dokladu

301809050009601

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKŮ POHONNÝCH HMOT

podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen "kontrolní řád"), zákona č. 311/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 133/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Kontrolovaná
osobaHUNSGAS s.r.o.
Franzova 125, Brno, 61400
IČO 25277715Vzorky
odebral

Ing. Richard Zela

Místo odběru

čerpací stanice LPG na ČS SILMET, , NA Křižovatce , Miroslav, 67172

Č. sl. průkazu

Datum

Čas (od-do)

5.9.2018

8:00 - 8:45

Za účasti	jméno a příjmení	identifikátor (OP, dat. nar. apod.)	funkce
	Lucie Růžicková	18.10.1985	nájemce čerpací stanice

Název výrobku		Číslo vzorku	Stoian č.	Norma	
LPG		276/30/18/V	LPG	ČSN EN 589	
Množství	1,6	Výrobce	PROFER PLUS s.r.o.	Datum dodávky	25.8.2018
Jednotka	l	Dovozce	HUNSGAS s.r.o.	Dodací list	1408/18A
Cena za jednotku v Kč	15,8	Dodavatel / přepravce	HUNSGAS s.r.o.		
Cena celkem v Kč	25,28				

Název výrobku		Číslo vzorku	Stoian č.	Norma	
Množství		Výrobce		Datum dodávky	
Jednotka		Dovozce		Dodací list	
Cena za jednotku v Kč		Dodavatel / přepravce			
Cena celkem v Kč					

Název výrobku		Číslo vzorku	Stoian č.	Norma	
Množství		Výrobce		Datum dodávky	
Jednotka		Dovozce		Dodací list	
Cena za jednotku v Kč		Dodavatel / přepravce			
Cena celkem v Kč					

Název výrobku		Číslo vzorku	Stoian č.	Norma	
Množství		Výrobce		Datum dodávky	
Jednotka		Dovozce		Dodací list	
Cena za jednotku v Kč		Dodavatel / přepravce			
Cena celkem v Kč					

Vzorkovnice zajištěny bezpečnostním štítkem ČOI

Odběr vzorků byl proveden odborně způsobilou osobou

Podle § 11 odst. 1 kontrolního řádu, kontrolní orgán vrátí odebraný vzorek, je-li to možné. Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu, zaplatí za odebraný vzorek kontrolní orgán osobě, již byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Dle § 11 odst. 3 kontrolního řádu, nárok na náhradu podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu, nevzniká pokud byl vzorek vrácen, anebo osoba, již byl vzorek odebrán, jej odmítla převzít zpět, nebo prohlásila, že jeho vrácení nebo náhradu nepožaduje, nebo odebraný vzorek nesplňuje požadavky stanovené jinými právními předpisy anebo rozhodnutím nebo opatřením příslušného orgánu.

Za kontrolovanou osobu

jméno	razítko
Lucie Růžicková	
podpis	

Jména a podpisy inspektorů a přizvaných osob

Jméno	Podpis
Ing. Vít Kopal Bc. Jiří Prax Ing. Richard Zela	

Inspekční zpráva č. 2351/2018

Laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků			
Zákazník:	Česká obchodní inspekce ČR, Praha 2 Štěpánská 15	Číslo zakázky:	5280
Vzorek číslo:	24772	Způsob a datum odběru vzorku:	Pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98, 05.09.2018
Předmět inspekce:	LPG pro pohon	Zabezpečení vzorku:	Vzorek zapečetěn
Specifikace:	276/30/18N		

LPG pro pohon ČSN EN 589 +A1 (2012)	Ukazatel jakosti	Jednotka	Zkušební metoda	Zjištěná hodnota AZL 1152.1 vzorek č. 24772	Hodnota specifikace při zahmutí nejistoty měření dle ČSN ISO 4259 min. max.	Výsledek hodnocení
	Koroze na mědi 1 h/40 °C	stupeň	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	TRIDA1	TRIDA1	Vyhovuje
	OC MM LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	91,5	88,8	Vyhovuje
	Sira	mg/kg	SOP 101 (ASTM D 6687 - LPG)	8,9	71	Vyhovuje
	Sirovodík (kvalitativně)		SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	Vyhovuje
	Uhlovodíkové složení LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)			
	- methan	% m/m		<0,1		Nehodnocen
	- propan + C2	% m/m		48,9		Nehodnocen
	- propen	% m/m		0,3		Nehodnocen
	- butan + C5	% m/m		6,5		Nehodnocen
	- isobutan	% m/m		23,2		Nehodnocen
	- buteny	% m/m		21,0		Nehodnocen
	- dieny	%mol/mol		0,2	1,1	Vyhovuje
	Zbytek po odpaření	mg/kg	SOP 119 (ČSN EN 15471)	24	74	Vyhovuje

Výsledek hodnocení:	Ve zkoušených ukazatelích VYHOVUJE limitním hodnotám ČSN EN 589 +A1 (2012)
----------------------------	---

Laboratorní zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1.
 • Vzorek odebral pracovník laboratoře SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1, podle SOP 98 - Odběr vzorků plyných a zkapalněných paliv
 Inspekční činnost (vyhodnocení výsledků) provedena podle SIP 4.1 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.



Datum ukončení inspekce a vydání zprávy: 7.9.2018
Inspekční činnost provedl: Hana Kramolišová
Inspekční zprávu schválil: Bc. Jan Špinka, vedoucí inspekčního orgánu

Zkušební laboratoř č. 1152.1 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL č. 24772

Zákazník Česká obchodní inspekce ČR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Objednávka Číslo zakázky 5280

Číslo vzorku, produkt 24772 LPG pro pohon

Specifikace vzorku 276/30/18/V

Množství, typ vzorkovnice

Datum odběru 05.09.2018

Místo odběru vzorku

Vzorek odebral Odebráno pracovníkem SGS

Akreditovaný odběr - postup SOP 98 (ČSN EN ISO 4257) - LPG; CNG

Zkoušky zadal Inspekční orgán

Datum přijetí vzorku 05.09.2018

Datum schválení protokolu 07.09.2018

Protokol vystavil Luboš Chládek

Datum vystavení: 7.9.2018

Schválil:

Luboš Chládek
specialista na klasické metody



Výsledky v tomto zkušebním protokolu se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku v dodaném stavu, pokud není uvedeno jinak. Všechny zkoušky byly provedeny dle poslední revize uvedených zkušebních postupů, pokud není na tomto protokolu označeno jinak. Na níže uvedené výsledky se vztahují údaje o přesnosti měření. Při využívání výsledků zkoušek k porovnávání s požadavky jakékoli specifikace nebo procesu by mělo být přihlédnuto k posledním revizím norem ASTM D-3244, IP 367 a ISO 4259 (ČSN EN ISO 4259). Tento zkušební protokol byl vystaven v souladu se Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb SGS (kopie je k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách společnosti <http://www.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx>). Věnujte pozornost sekcím omezení odpovědnosti, odškodnění a jurisdikčních záležitostí. Tento zkušební protokol nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Zkoušky mimo rozsah akreditace jsou identifikovány kódem, který je vysvětlěn pod tabulkou výsledků.

SGS Czech Republic, s.r.o.

Divize paliv a maziv, U Trati 42, 100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika
fakturační adresa: K Hájkům 1233/2, 155 00 Praha 5, Česká republika
IČ: 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
t +420 274 021 310 f +420 274 817 287 e sgs_czech@sgs.com www.cz.sgs.com

Zkušební protokol č. 24772

Kód	Název zkoušky, parametry	Jednotka	Výsledek	Datum	Zkušební postup
11	Síra	mg/kg	8,9	06.09.2018	SOP 101 (ASTM D 6667 - LPG)
11	Oktanové číslo motorovou metodou LPG		91,5	06.09.2018	SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)
11	Korozivní působení na měď 1 hod/40 °C LPG			06.09.2018	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)
	Korozivní působení na měď 1hod./40°C LPG	stupeň	třída1		
11	Uhlovodíkové složení LPG			06.09.2018	SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)
	methan	% m/m	<0,1		
	propan + C2	% m/m	48,9		
	propen	% m/m	0,3		
	butan + C5	% m/m	6,5		
	isobutan	% m/m	23,2		
	buteny	% m/m	21,0		
	dieny	%mol/mol	0,2		
11	Sirovodík kvalitativně		negativní	07.09.2018	SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)
11	Zbytek po odpaření	mg/kg	24	06.09.2018	SOP 119 (ČSN EN 15471)

První číslice kódu označuje, zda byla zkouška provedena v rámci rozsahu akreditace zkušební laboratoře 1152.1: 1...=akreditovaná zkouška; 2...=neakreditovaná zkouška
Druhá číslice kódu označuje místo provedení: ... 1=laboratoř Praha, U Trati 42, Praha 10; ... 2=laboratoř Kolín, Ovčárecká 314, Kolín 5; ... 3=mobilní laboratoř, U Trati 42, Praha 10; ... 9=externí subdodavatel

Poznámka	
----------	--

Zkušební postup	Komentář
SOP 101 (ASTM D 6667 - LPG)	Analýzátor s UV detekcí, rozšířená nejistota výsledku stanovení je $\pm 10\%$ hodnoty výsledku.
SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	Výpočetem z uhlovodíkového složení.
SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	Vizuální zkouška.
SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	Plynová chromatografie, rozšířená nejistota výsledku stanovení je $\pm 0,5\%$ V/V.
SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	Vizuální zkouška.
SOP 119 (ČSN EN 15471)	Rozšířená nejistota $\pm 15\%$ hodnoty výsledku.

Uvedená rozšířená nejistota výsledku stanovení je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Standardní nejistota měření byla stanovena v souladu s dokumentem EA-4/02.